

Instructions de service type 283

Respecter impérativement la notice d'emploi et d'utilisation. Tenir également compte des conditions réelles d'utilisation et respecter les caractéristiques de puissance de l'appareil indiquées sur la fiche technique.

Il appartient à l'utilisateur de suivre ces instructions qui garantissent un fonctionnement correct et une longue durée de vie.

Conception

Electrovanne 2/2, à action directe.

Fonctionnement A: fermée en position de repos (pression de ressort).

Réglage

Gaz neutres et liquides n'attaquant ni le matériau du corps ni le matériau d'étanchéité choisi.

Matériau d'étanchéité: A = EPDM; B = NBR; F = FPM, voir plaque signalétique. — La désignation se trouve derrière le diamètre nominal.

Respecter la gamme de pression admissible figurant sur la plaque signalétique.

Température du fluide: B + 90 °C maxi, A et F + 100 °C.

Température ambiante: + 55 °C maxi.

Montage

Position de montage indifférente. Recommandation: dispositif magnétique orienté vers le haut. Enlever impérativement les impuretés dans les tuyauteries (matériel d'étanchéité, copeaux métalliques, etc.).

L'écoulement du corps indique le sens d'écoulement. Utiliser le ruban PTFE comme matériau d'étanchéité.

Ne pas monter un corps de vanne sous contrainte. Ne pas utiliser le système magnétique comme levier.

Branchemet électrique

Respecter la tension et le type de courant figurant sur la plaque signalétique.

Tolérance de tension +/− 10%. Branchement avec connecteur Bürkert. Degré de protection IP 65. Section de câble 3 x 0,75 mm². Fiche plate = raccord de mise à la terre. En cas d'utilisation de câbles flexibles éizonte, tenir compte des couleurs de conducteur: vert-jaune = raccord de mise à la terre.

Connектор: embout 4 x 90° orientable, couple de serrage 1 Nm.

Attention!

La bobine GX ne doit être utilisé qu'en liaison avec la tête de câble 1051-2007-000-00.

Pièces de rechange

Pièces de rechange, voir croquis.

Monter le jeu de pièces d'usure et le jeu de joints: 4 vis à tête cylindrique sur couvercle de la vanne. Enlever la partie supérieure. Remplacer les pièces défectueuses.

Jeu de bobine: desserrer 4 vis de la bobine. Ne pas oublier le ressort du noyau lors du réassemblage.

Incidents

Contrôler les raccords, la tension et la pression de service. La bobine d'électro-aimant ne réagit pas: le noyau ou le logement du noyau est encrassé.

A courant alternatif, un noyau bloqué provoque un surchauffement de la bobine.

Uniquement bobine HI:


La bobine d'électro-aimant ne réagit pas:

— Puissance d'attraction 100 W. Garantir 500 ms mini.

— Tension résiduelle dans l'appareil hors circuit, en cas de pilotage au moyen d'interrupteurs électriques.

Tension résiduelle < 5 V pour bobine 24 V
< 12 V pour bobine 42 V, 48 V
< 28 V pour bobine 100 V,
110 V, 220 V

— Tension résiduelle par induction dans le câblage: mise hors service de la bobine, 2 phases.

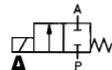

Instrucciones de servicio tipo 283

Deben observarse imprescindiblemente estas instrucciones de montaje y servicio. Asimismo deben tenerse en cuenta las condiciones concretas de aplicación ateniéndose a los datos de rendimiento del aparato conforme a la hoja de datos. Esto debe ser responsabilidad del usuario como condición previa para un funcionamiento sin problemas una larga duración.

Construcción

Electroválvula 2/2, de acción directa. Funcionamiento A: cerrada en posición de reposo.

Fluidos

Gases y líquidos neutros, que no ataquen al material del cuerpo ni al de las juntas elegidas. Material de las juntas A = EPDM; B = NBR; F = FPM indicado en la placa de características a continuación del diámetro nominal.

Observar la gama de presión admisible en la placa de características.

Temperatura del fluido B máx. + 90 °C,
A y F máx. + 100 °C

Temperatura ambiente máx. + 55 °C

Montaje

Posición de montaje indiferente. Recomendación: sistema magnético en la parte superior. Eliminar imprescindiblemente las impurezas de las tuberías (material de juntas, virutas metálicas, etc.). La flecha en el cuerpo indica la dirección del fluido. Utilizar cinta PTFE como estopada. El cuerpo de la válvula no debe soportar tensiones de las conexiones. No ejercer esfuerzos sobre la bobina.

Conexión eléctrica

Observar la tensión y la clase de corriente en la placa de características.

Tolerancia de tensión ± 10%. Conexión con conector Bürkert, clase de protección IP 65, sección de cable 3 x 0,75 mm². La pletina de enchufe plano corresponde a la conexión. En caso de cable de forma de tierra prensado, el conductor verde-amarillo es el de conexión a toma de tierra. Pieza insertada del conector girable 4 x 90°, par de apriete 1 Nm.

iAtencion!

Utilizar con las GX sólo el conector 1051-2007-000-00.

Piezas de recambio

Véanse las piezas de recambio en el esquema.

Sustituir piezas internas: soltar 4 tornillos cilíndricos en la tapa de la válvula, quitar la parte superior cambiar las piezas defectuosas. Sustituir la bobina: soltar 4 tornillos de la bobina, sin olvidar el muelle del núcleo al efectuar el montaje.

Anomalías

Cuando el núcleo móvil no sea atraido, comprobar las conexiones eléctricas, tensión, clase de corriente, presión de servicio, cortocircuito o interrupción en la bobina.

El núcleo atascado produce un sobrecalentamiento de la bobina en caso de corriente alterna.

Sólo para bobina HI: La bobina magnética no es atraída:

- Garantizar potencia de atracción 100W. min, durante 500 ms.
- Tensión residual en estado desconectado en caso de activación con interruptor electrónico.

Tensión residual < 5 V para bobina de 24 V ≈
< 12 V para bobinas de 42 V,

48 V ≈
< 28 V para bobinas 100 V,

110V, 220V ≈

- Para evitar la tensión residual por inducción en el mazo de cables, desconectar los 2 polos de la bobina.

Istruzioni per l'uso, tipo 283

Osservare assolutamente le istruzioni per il montaggio e l'uso. Inoltre tenere in considerazione le condizioni effettive di impiego e rispettare i dati di potenza dell'apparecchio in base al foglio dei dati tecnici. Queste istruzioni, che vanno osservate dall'utente, sono la premessa per un funzionamento perfetto di lunga durata.

Costruzione

Elettrovalvola a 2/2 vie, ad azionamento diretto. Funzionamento A: chiusa in posizione di riposo (pressione molla).

Fluido

Gas e liquidi neutri, che non aggrediscono il materiale del corpo della valvola e il materiale di tenuta scelto.

Materiale di tenuta A = EPDM; B = NBR; F = FPM vedo targhetta — la sigla segue il diametro nominale.

Osservare il campo di pressione massimo ammesso sulla targhetta.

Temperatura fluido: B mass. + 90 °C,

A e F mass. + 100 °C

Temperatura ambiente mass. + 55 °C

Montaggio

Posizione di montaggio a piacere, si consiglia il montaggio con il sistema magnetico rivolto verso l'alto. Eliminare assolutamente le impurità nelle tubazioni (materiale di tenuta, trucioli di metallo ecc.).

La freccia sul corpo della valvola indica la direzione, del flusso. Impiegare come materiale di tenuta un nastro PTFE. Il corpo della valvola non va serrato eccessivamente. Non impiegare il sistema magnetico come leva.

Collegamento elettrico

Osservare la tensione e il tipo di corrente sulla targhetta. Tolleranza della tensione ± 10%. Collegamento con connettore, Bürkert, tipo di protezione IP 65, sezione cavo 3 x 0,75 mm². Lingetta piatta del connettore = collegamento a terra. Se il cavo è presofuso nella bobina, osservare i colori dei connettori: verde-giallo = collegamento a terra. Connnettore: innesto vuotabile di 4 x 90°, coppia di serraggio 1 Nm.

Attenzione!

Impiegare la bobina GX solo in combinazione con il connettore 1051-2007-000-00.

Parti di ricambio

Per le parti di ricambio vedere il disegno. Montare la serie delle parti soggette ad usura e le guarnizioni: allentare 4 viti cilindriche sul coperchio della valvola, smontare la parte superiore e togliere le parti danneggiate.

Serie bobine: allentare 4 valvole sulla bobina. Non dimenticare la molla del nucleo durante il rimontaggio.

Gasti

Controllare gli attacchi, la tensione e la pressione di esercizio. La bobina magnetica non attira: nucleo o vano nucleo imbrattato. Un nucleo bloccato provoca il surriscaldamento della bobina con la corrente alternata.

Solo bobina HL:

La bobina magnetica non viene attratta

- Garantire una potenza di eccitazione di 100 W per min. 500 ms.

- Tensione residua nello stato di disinserimento con comando mediante commutatore elettronico.

Tensione residua < 5 V per bobina di 24 V ≈

< 12 V per bobina di 42 V,

48 V ≈

< 28 V per bobina 100 V,

110V, 220V ≈

- Para evitar la tensión residual por inducción en el mazo de cables, desconectar los 2 polos de la bobina.

— Tensione residua mediante induzione nel cablaggio: disinserimento bobina a 2 poli.

Bruksanvisning typ 283

Denna monterings- och driftinstruktion bör absolut beaktas. Ta även hänsyn till konkreta användningsvillkor och ventilens kapacitet enligt datablad. Om användaren följer dessa instruktioner garanteras felfri funktion och lång livslängd.

Uppbyggnad

2/2-läges magnetventil, direktverkande.
Arbetsställ A: stängd i viloläge (fjädertryck).

Medium

Neutrala gaser och vätskor som varken angriper husets material eller tätningsmaterial.

Tätningsmaterial A = EPDM; B = NBR; F = FPM se typskylt — kodbeteckningen följer på uppgift om nominell storlek. Beakta tillåtet tryckområde enligt uppgift på typskylt.

Mediets temperatur B max + 90 °C,
A och F max + 100 °C
Omgivningstemperatur max + 55 °C

Montering

Valfritt monteringsläge, vi rekommenderar att magnetsystemet riktas uppåt. Avlägsna noggrant förenningar i rörledningar (tätningsmaterial, metallspän mm).

Pilen på huset anger flödesriktningen.

Använd som tätningsmaterial PTFE-band. Ventilhuset får inte monteras snedspänt. Använd inte magnetspolen som "hävam".

Elanslutning

Beakta spänning och strömart enligt uppgift på typskylt. Spänningstolerans ± 10%. Anslutning med Bürkert-kabel-huvud, skydds klass IP 65, kabelarea 3 x 0,75 mm². Flatstift på kontaktdon = jordningsanslutning. Om ingjuten kabel används skall hänsyn tas till ledarnas färg:

grön-gul = jordningsanslutning.

Kabelhuvud: Montering 4 x 90° vridbar, åtdragningsmoment 1 Nm.

OBS!

GX spole får endast användas i kombination med kabelhuvud 1051-2007-000-00.

Reservdelar

För reservdelssatser se illustration.

Montering av slittdelatsats och tätningsats: ta loss 4 cylindriska skruvar på ventillocket, ta bort överdelen, byt ut defekta detaljer.

Byt av spole: ta loss 4 skruvar på spolen. Glöm inte att sätta in kärnfjädern vid återmontering.

Störningar

Kontrollera anslutningar, spänning, strömart och arbetsstryck.

Magnetspolen drar ej: kärnan eller styröret förorenat. Sitter kärnan fast överhettas spolen vid växelström.

Endast Hi-spole:

Magnetspolen drar ej:

- se till att starteffekt på 100 W finns för minst 500 ms.

— restspänning i främkopplat tillstånd vid.

Restspänning < 5 V för 24V = spole
< 21 V för 42V, 48V = spole

< 28 V för 100V,
110V, 220V = spole

- restspänning genom induktion i kabelflätta: 2-polig spolfrämkoppling.

Betriebsanleitung Typ 283

Diese Einbau- und Betriebsanleitung ist unbedingt zu beachten. Ebenso sind die konkreten Einsatzbedingungen zu berücksichtigen und die Leistungsdaten des Geräts gemäß Datenblatt einzuhalten. Dies ist vom Anwender zu gewährleisten und Voraussetzung für eine einwandfreie Funktion mit langer Lebensdauer.

Aufbau

2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend.
Wirkungsweise A: In Ruhestellung (Federdruck) geschlossen.

Medium

Neutral Gase und Flüssigkeiten, die den Gehäusewerkstoff sowie den gewählten Dichtwerkstoff nicht angreifen.

Dichtwerkstoff A = EPDM; B = NBR; F = FPM siehe Typschild – Kennzeichnung erfolgt hinter Nennweite.

Zulässigen Druckbereich auf Typschild beachten.

Temperatur Medium B max. + 90°C,

A und F max. + 100°C

Temperatur Umgebung max. + 55°C

Einbau

Einbaulage beliebig, empfohlen wird nach oben weisendes Magnetsystem. Verunreinigungen in Rohrleitungen (Dichtungsmaterial, Metallspäne etc.) unbedingt entfernen. Der Pfeil auf dem Gehäuse gibt die Durchflussrichtung an.

Als Dichtungsmaterial PTFE-Band verwenden. Das Ventilegehäuse darf nicht verspannt eingebaut werden. Magnetsystem nicht als Hebel benutzen.

Elektrischer Anschluß

Spannung und Stromart auf Typschild beachten. Spannungstoleranz $\pm 10\%$. Anschluß mit Burkert-Kabelkopf, Schutzzart IP 65, Kabelquerschnitt 3 x 0,75 mm².

Flache Steckerfahne = Erdungsanschluß. Im Fall von eingegossenem Schlauchkabel, Leiterfarben beachten: grün-gelb = Erdungsanschluß. Kabelkopf: Einsatz 4 x 90° drehbar, Anzugsmoment 1 Nm.

Achtung!

GX-Spule nur in Verbindung mit Gerätesteckdose 1051-2007-000-00 betreiben.

Ersatzteile

Ersatzteilsätze siehe Schaubild.

Verschleißteilsatz und Dichtungssatz montieren: 4 Zylinderschrauben am Ventildeckel lösen, Oberteil entfernen, schadhafe Teile ersetzen.

Spulensatz: 4 Schrauben an der Spule lösen. Kernfeder beim Wiederzusammenbau nicht vergessen.

Störungen

Anschlüsse, Spannung und Betriebsdruck überprüfen. Magnetspule zieht nicht an: Kern oder Kernraum verschmutzt. Fest sitzender Kern bewirkt bei Wechselstrom Spulenüberhitzung.

Nur HI-Spule


Magnetspule zieht nicht an:

– Anzugsleistung 100W min. 500ms gewährleisten.
– Restspannung in abgeschaltetem Zustand bei Ansteuerung mit elektronischem Schalter.

Restspannung < 5V für 24V ~ Spule
< 12V für 42V, 48V ~ Spule

< 28V für 100V, 110V, 220V ~ Spule

– Restspannung durch Induktion im Kabelbaum: Spulenabschaltung 2-polig.

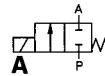

Operating Instructions type 283

These installation and operating instructions must be followed. Similarly, the exact conditions of use must be taken into account and the performance data of the device must be observed in accordance with the data sheet. The operator must ensure that these instructions are followed so as to guarantee the problem-free operation and long service life of the device.

Design

2/2-way solenoid valve, direct-acting.
Circuit function A: normally closed (spring pressure).

Medium

Neutral gases and liquids which do not corrode the body material or the seal material selected. Seal material A=EPDM; B=NBR; F=FPM see rating plate – identification follows nominal diameter. Observe permissible pressure range on rating plate. Temperature of medium: B max. + 90°C, A and F max. + 100°C. Ambient temperature max. + 55°C

Installation

Installation position as desired. Recommendation: Solenoid system upright. Remove impurities from pipelines (seal material, metal chips etc.). The arrow on the body specifies the direction of flow. Use PTFE tape as seal material. Ensure valve body is not distorted when installed. Do not use solenoid system as „lever“.

Electrical connection

Observe voltage and type of current on rating plate. Voltage tolerance $\pm 10\%$. Connection with Burkert cable plug, degree of protection IP 65, cable cross-section 3 x 0.75 mm².

Flat tag of connector = earth terminal. If using moulded-in cable, observe colour coding: green-yellow = earth terminal.

Cable plug: insert rotatable 4 x 90°, tightening torque 1 Nm.

Important!

Operate GX coil only in conjunction with cable plug 1051-2007-000-00.

Spare parts

See diagram for details of spare parts kits. Mounting wear parts kit and seal kit: Loosen 4 cheesehead screws on valve cover, remove top section, replace defective parts.

Coil kit: Loosen 4 screws on the coil. Do not forget armature spring when reassembling.

Faults

Check connections, voltage and working pressure. Solenoid coil does not pull in: armature or armature stroke pap dirty.

Sticking armature causes overheating of coil with AC current.


HI (high-performance) coil only:
Solenoid coil does not pull in:

– Ensure inrush power 100W for min. 500 ms.
– Residual voltage when switched off with control with electrical switch.

Residual voltage < 5V for 24V AC/DC coil
< 12V for 42V, 48V AC/DC coil
< 28V for 100V, 110V, 220V AC/DC coil

– Residual voltage due to induction in cable harness: 2-pole coil disconnection.

Ersatzteilsätze Typ 283 / Sets of replacement parts type 283

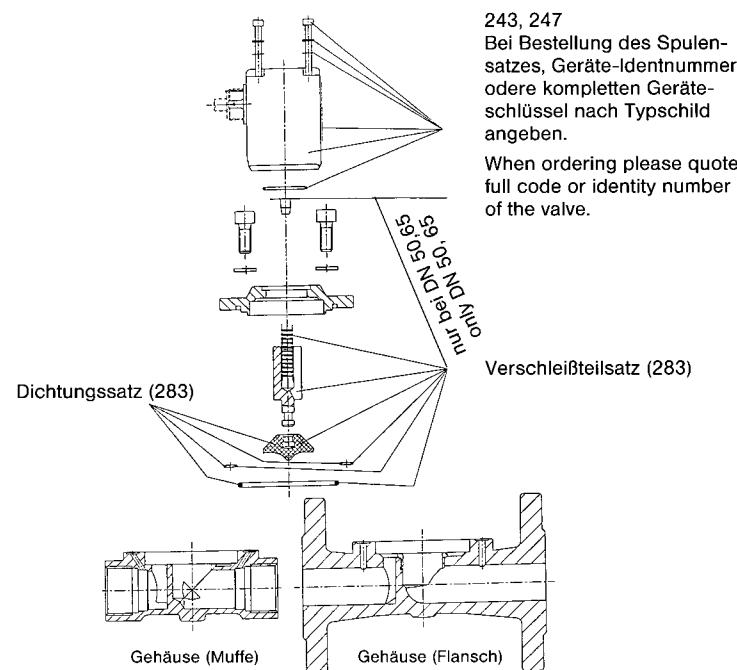

243, 247

Bei Bestellung des Spulensatzes, Gerät-Identnummer oder kompletten Gerätenschlüssel nach Typschild angeben.

When ordering please quote full code or identity number of the valve.

Contact addresses Kontaktadressen

Germany / Deutschland Allemagne

Bürkert Fluid Control System
Sales Centre
Chr.-Bürkert-Str. 13-17
D-74653 Ingelfingen
Tel. + 49 (0) 7940 - 10 91 111
Fax + 49 (0) 7940 - 10 91 448
E-mail: info@de.buerkert.com

International

Contact addresses can be found on the internet at:
Die Kontaktadressen finden Sie im Internet unter:
Les adresses se trouvent sur internet sous :
www.buerkert.com Bürkert Company Locations

Verschleißteilsatz (283) / Spare part kit (283)

Die Anzahl der Teile kann je nach Nennweite variieren.
The number of parts may vary according to nominal size.

Frequenz/ frequency	Dichtwerkstoff/ Seal material	DN 20	DN 25	DN 32,40	DN 50,65
50 Hz	NBR (B) FPM (F) EPDM (A)	624335 S 624336 T 624337 U	624338 D 624339 E 624340 K	015141 R 015142 J 015143 K	— — —
60 Hz	NBR (B) FPM (F) EPDM (A)	015135 B 015136 C 015137 D	015138 N 015139 P 015140 U	015144 L 015145 M 015146 N	— — —
HI	NBR (B) FPM (F) EPDM (A)	— — —	— — —	— — —	015147 P 015148 Y 015149 Z
GX / =	NBR (B) FPM (F) EPDM (A)	— — —	— — —	— — —	— — —

Bei Bestellung bitte Identnummer nach Tabelle angeben.
When ordering please quote identity number according to the list.

Dichtungssatz (283) / Seal kit (283)

Die Anzahl der Teile kann je nach Nennweite variieren.
The number of parts may vary according to nominal size.

Dichtwerkstoff/ seal material	DN 20	DN 25	DN 32,40	DN 50,65
NBR (B)	624341 G	624344 B	015150 W	015153 M
FPM (F)	624342 H	624345 C	015151 K	015154 N
EPDM (A)	624343 A	624346 D	015152 L	015155 P

Bei Bestellung bitte Identnummer nach Tabelle angeben.
When ordering please quote identity number according to the list.

Gehäuse / housing

Nennweite / orifice Leitungsanschluß pipe connection	Werkstoff / Anschlußart MS G NPT	material / connection type VA G NPT	GG FLANSCH
DN 20 3/4	621546 T	621547 U	623912 L
DN 25 1	621548 D	621549 E	623916 Q
DN 32 1 1/4	613365 D	614195 M	—
DN 40 1 1/2	613364 C	614223 Y	—
DN 50 2	614245 E	614246 F	—
DN 65 2 1/2	614268 M	614269 N	614259 L

Bei Bestellung bitte Teil-Identnummer nach Tabelle angeben.
When ordering please quote identity number according to the list.